

日本ドライケミカル株式会社 殿報告書 No. 202304-087-1裾野市文化センター向けスプリンクラー制御弁の立ち合い報告書

2023年6月1日

株式会社キットツ

茅野品質管理 Gr

製品調査・改善 Gr

拝啓 貴社益々御清栄の段御喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別の御愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、下記の件に関しまして貴社お立合いの下、弊社茅野工場において対象品の検査を実施しましたので、結果を以下の通りご報告申し上げます。

何卒宜しく御査収の程御願い申し上げます。 敬具

記

承認	照査	作成
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

1 立会い品： JIS10K青銅製ねじ込み型仕切り弁（製品記号；L3/4） ···· 5台
 クラス150黄銅製ねじ込み型ボール弁（製品記号；TY3/4） ···· 8台

2 検査内容： 弁座からの漏洩量測定、及び内部検証・漏洩原因の確認

3 ご使用状況： 使用期間；32年 使用環境；冷水/スプリンクラー制御用

4 立会い検査概要：

検査実施日時：2023年5月12日 AM9時より開始

於検査場所： 株式会社キットツ 茅野工場 立合い検査場

お立合い検査官： 日本ドライケミカル株式会社 [REDACTED] [REDACTED]

静岡大学工学部教授 近藤博士様

株式会社マルボシ 東京支店 [REDACTED]

ニッセイ防災株式会社 [REDACTED]

株式会社キットツ： 茅野品質管理Gr [REDACTED] [REDACTED]

調査・改善Gr [REDACTED] 東京支社 東京第一営業所 [REDACTED]

4-1 立会い検査内容に関して：

先般、弊社宛に上記対象弁が返却されましたので、弊社担当者が対象弁の漏洩量を測定しご報告致しました。（既提出済報告書No. 202304-087）

結果、仕切弁は4/5台漏洩が生じておりましたので、当該内容を踏まえまして、仕切弁の全数（5台）、及びボール弁1台（No. 6漏洩品）の立ち合い検査を実施する事としました。なお、検査当日の製品構造説明、及び貴社との協議のうえ、試験要領を以下として実施致しました。（漏洩量測定は、何れも流体フローの下流側で測定としました）

対象弁のNo.は、前回同様仕切弁No. 9, 10, 11, 12, 13 及びボール弁No. 6としました。

【1】水圧による弁座漏洩測定 (No. 9~13、No. 6)

弁位置；返却時の状態

水圧； 0.57MPa 0.78MPa 1.1MPa

弁座締め付けトルク測定； 返却時、及び全力で締め付けを行った際の操作力測定

【2】弁座シート面の洗浄後、弁座漏洩量測定

対象弁； No. 10, 11, 13 (3台) の弁座シート面の清掃、異物等除去 (指で除去)

弁位置； 返却時の状態

水圧； 1.1MPa

弁座締め付けトルク測定； 全力で締め付けを行った際の操作力

【3】分解・内部点検

対象弁； 仕切弁3台 (No. 9 No. 11 No. 12) 、ボール弁1台 (No. 6)

点検部位； 弁体及び弁座付き弁箱のシート面 (シート部位の加工平衡度、粗さ等)

弁箱切断； 仕切弁1台 (No. 11)

シート当り； 仕切弁2台 (No. 9 No. 12) 弁体シート面へ朱色の新明丹を塗布し当り確認)

4-2 立ち合い検査結果：**【1】水圧による弁座漏洩量測定結果**

上記試験条件に於いて、弁座漏洩量及び締め付けトルク測定結果を表1に示します。

表-1 水圧試験時の漏洩量測定・弁座締め付けトルク測定

	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No. 6
0.57MPa漏洩量ml/min	0.66	0.17	0.33	0	18	0
0.78MPa漏洩量ml/min	1.5	0.17	0.5	0	28	0
1.1MPa漏洩量ml/min	2.8	0.17	0.93	0	36	0
*返却時締め付けトルクN·m	9.1	3.5	10	12.2	8	—
増し締め限界トルクN·m	14	15	14.2	12.5	11.5	—
漏れ部位 (時計位置)	9時	12時	5時	無し	2時	—
*漏洩検出下流側 (K又はZ)	Z側	K側	Z側	K側	K側	キャップ

※ 弁座締め付けトルク弊社基準値：5.88N·m

※1 弁箱KITZ鋳出し文字のK側、またはZ側の意

【2】弁座シート面洗浄後の弁座漏洩量測定結果

No. 10, 11, 13の弁座シート面を洗浄し、再度1.1MPa水圧を加え試験を実施しました。

(ハンドル操作による弁座締め付けトルク値も変更)

表-2 弁座シート面洗浄後の漏洩量 (弁座締め付けトルクを変化)

	締め付け3.5N·m	締め付け10N·m	締め付け11.5N·m	締め付け14.2N·m	締め付け15N·m
No. 10	19.6ml/min				2.25ml/min
No. 11		10ml/min		8ml/min	
No. 13			30ml/min		

ハンドル操作による弁座締め付けトルク値を上げた場合、漏洩量は減少した。

【3】分解・内部状況の点検

No. 9 No. 11 No. 12及びNo. 6のボール弁を分解し、内部状況を確認しました。

また、No. 11は弁箱中心部を切断し弁座シート面を確認しました。

点検写真は添付資料1を参照下さい。

結果、仕切弁については弁座シート面に深い傷・窪みが生じていました。

漏洩位置に対し、傷・窪み位置が一致しました。

5. 立ち合い検査結果のまとめ：

上述の通り検査を実施した結果、仕切弁の4台に弁座漏洩が確認されました。

漏洩品を分解した結果、弁座シート面には漏洩位置に深い傷が生じており、異物等の残存も確認されました。

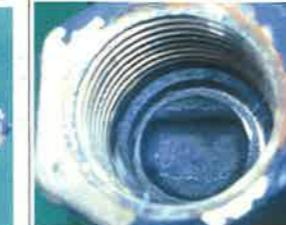
この事から、当該品の弁座漏洩原因は弁座シート面に生じた傷により、漏洩が生じたものと判断致します。

また、弁箱側には異物も存在しておりましたので、全閉操作時にこれ等が弁座シート面に噛み込み、傷や窪みが生じた事が推察されました。

以上の通り立ち合い検査結果報告、並びに弊社見解を御報告申し上げます。

宜しくお取り計らいの程お願い申し上げます。

JIS10K青銅製ねじ込み型仕切り弁/150型黄銅製ねじ込み形 ポール弁 5月12日立会検査状況

ご返却品	No.9 テスト用加圧バルブ 系統1		No.10 テスト用加圧バルブ 系統2			No.11 テスト用加圧バルブ 系統3		
								
ご返却品 計13台	全景	下流側口径内部	全景	下流側口径内部		全景	下流側口径内部	
No.12 テスト用加圧バルブ 系統4			No.13 テスト用加圧バルブ			弁座漏れ検査 No.9		
								
全景	下流側口径内部		全景	下流側口径内部		圧力計	検査状況	漏れ確認状況
弁座漏れ検査 No.10			弁座漏れ検査 No.11			弁座漏れ検査 No.12		
								
圧力計 1.1MPa	漏れ確認状況		圧力計 0.78MPa	漏れ確認状況		圧力計	漏れ確認状況	
弁座漏れ検査 No.13			弁座漏れ検査 手動起動弁No.6 下手(ポンプ室側)系統2					
								
弁座締付状況	弁座締付後	漏れ確認状況	圧力計 1.1MPa	検査状況	漏れ確認状況			

No.9 分解点検			No.11 分解点検			No.11 弁箱の切断 内部点検		
								
分解後	分解後 弁体下流側	弁体下流側 当たり確認後	分解後	分解後 弁箱	分解後 弁体	弁箱 切断時	弁箱側シート面 下流側(傷有り)	弁箱側シート面(上流側)

No.12 分解点検 弁座当り確認	No.6 分解点検			
  	 